



UECS 低コスト計測ノード基板組み立て説明書

v.2 SHT31 使用(ENVMEAS-5)版

(回路図)

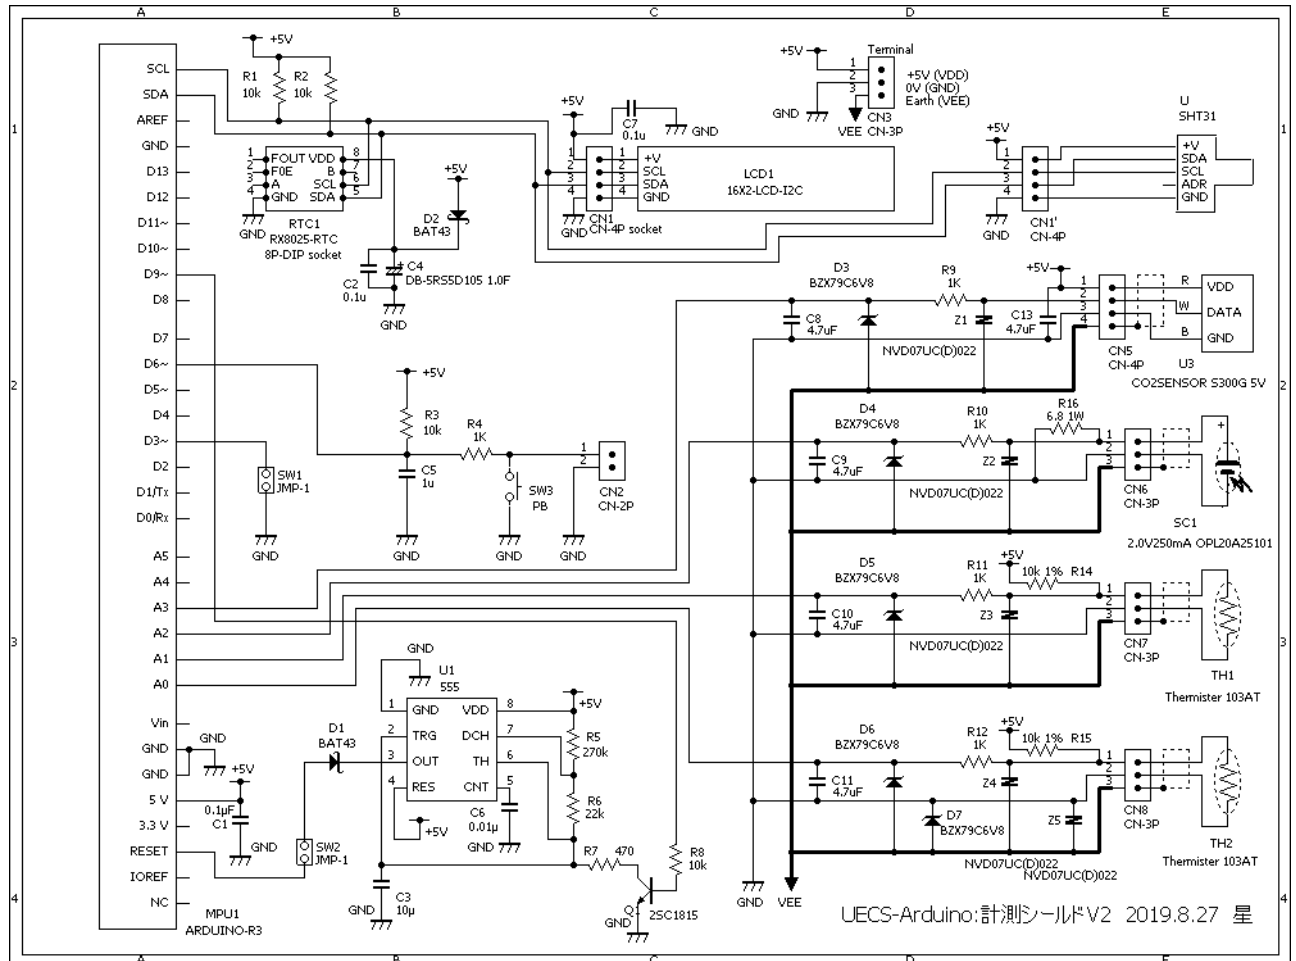

(配置図)

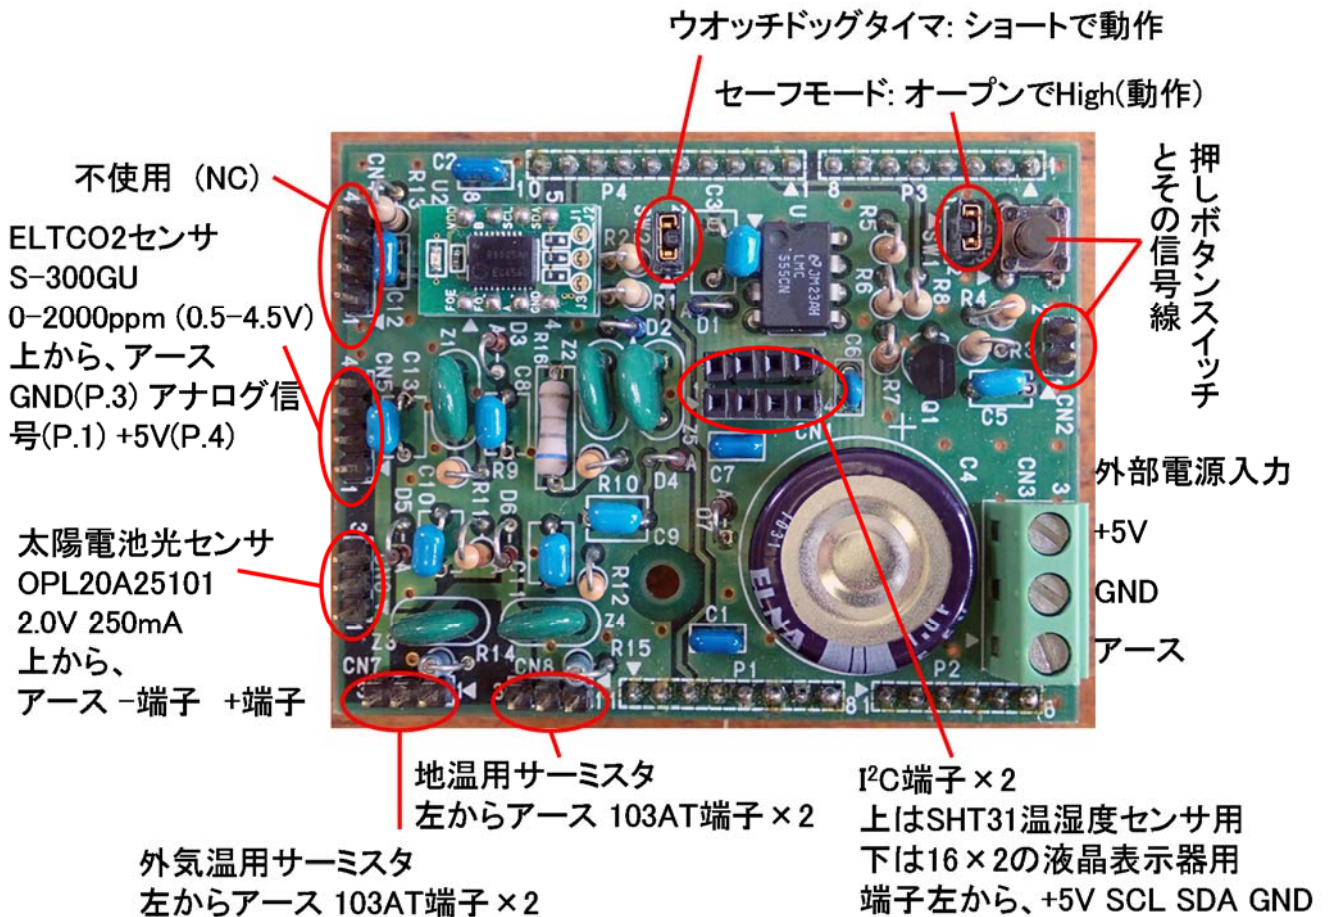

(基板編)

• Arduino_SNS_IF_K1 基板のパーツ一覧

まずは、次の表に従ってパーツの種類と数を確認してください。

番号：本書で使用している番号。以下のパーツ名をこの番号であらわします。

回路記号：部品表に書いてある記号です。プリント基板にもこの記号ではんだ付けをする箇所がプリントされています。

写真：各パーツの写真です。

数：各パーツの数を示しています。



品名：部品表に書いてある品名です。

備考：参考にして、各部品を間違い無いようにしてください。



※



リード線

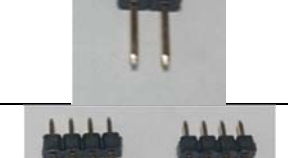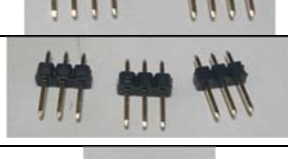番号	回路記号	写真	数	品名	備考
①	プリント基板		1	PWB	
②	U2		1 式	IC モジュール	別の小袋に入っています。基板 1 枚、4 本のピンヘッダ 2 本入り。 RX8025NB リアルタイム クロック IC モジュール
③	SW1,SW2		4	コネクタ ジャンパー ピン、 ジャンパー ソケット	別の小袋に入っています。ショートソケットが 2 つと 2 本ついたピンヘッダが 2 つ入っています。リード線が長いほうにショートソケットをはめ込んで使用してください。
④	C4		1	コンデン サ アルミ電 解	電気二重層 1.0F 5.5V
⑤	SW3		1	スイッチ タクト	黒以外の場合も有ります
⑥	U1		1	IC	NE555P 相当タイマーIC
⑦	CN2		1	コネクタ 基板ヘッ ダ	SW1,SW2 と間違わないように しましょう。
⑧	CN4,CN5		2	コネクタ 基板ヘッ ダ	リード線が 4 本ついているもの です。
⑨	CN6,CN7,CN8		3	コネクタ 基板ヘッ ダ	リード線が 3 本ついているもの です。
⑩	CN1 CN1'		2	コネクタ ピンソケ ット	
⑪	CN3		1	コネクタ 端子台	

⑫	R14,R15		2	抵抗 金被	カラーコード：茶黒黒赤茶 10k Ω 1/4W 1%
⑬	R4,R9,R10,R11 , R12		5	抵抗 カーボン	カラーコード：茶黒赤金 1k Ω 1/4W 5%
⑭	R1,R2,R3,R8, R13		5	抵抗 カーボン	カラーコード：茶黒橙金 R13 は不要 10k Ω 1/4W 5%
⑮	R6		1	抵抗 カーボン	カラーコード：赤赤橙金 22k Ω 1/4W 5%
⑯	R5		1	抵抗 カーボン	カラーコード：赤紫黄金 470k Ω 1/4W 5%
⑰	R7		1	抵抗 カーボン	カラーコード：黄紫茶金 470 Ω 1/4W 5%

  
⑱	R16		1	抵抗 金被	カラーコード：青灰金金 6.8Ω 1W 5%
⑲	C1,C2,C7, C12		4	コンデン サ 積セラ	「104」と書いてあり、リード線 が短いものです。 C12 は不要 0.1μF
⑳	C8,C9,C10,C11 , C13		5	コンデン サ 積セラ	「475」と書いてあり、リード線 が長いものです。 4.7μF
㉑	C5		1	コンデン サ 積セラ	「105」と書いてあり、リード線 が長いものです。 1μF
㉒	C3		1	コンデン サ 積セラ	「106」と書いてあり、リード線 が長いものです。 10μF
㉓	C6		1	コンデン サ 積セラ	「103」と書いてあり、リード線 が長いものです。少し長細い形 をしています。 0.01μF or 10000 pF
㉔	D3,D4,D5,D6, D7		5	Di ツェナー	ツェナー電圧 6.2～7.2V 程度 
㉕	D1,D2		2	Di ショット キーバリ ア	整流用の BAT43 相当程度 
㉖	Q1		1	Tr NPN	2SC1815 相当 
㉗	Z1,Z2,Z3,Z4,Z5		5	バリスタ	バリスタ電圧 22V 程度

⑳	P4		1	ストレートピンヘッダ	リード線が 10 本ついている物です。
㉑	P1,P3		2	ストレートピンヘッダ	リード線が 8 本ついている物です。
㉒	P2		1	ストレートピンヘッダ	リード線が 6 本ついている物です。

パーツの説明

プリント基板： 裏面の色が濃くなっている部分が銅線を内蔵している部分である。末端部分が温度、湿度、CO2、光、土温センサである。

抵抗器： 色がついている。抵抗器は電気を流れにくくする電子部品。 流れる電気の量を制限したり調整したりすることで、電子回路を適正に動作させる役割をもつ。ついている色（カラーコード）によって抵抗値が変わる。

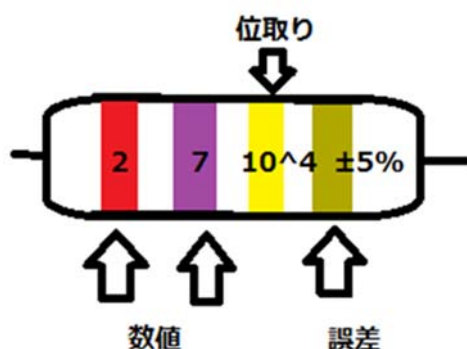

色	数値	位取り	誤差
茶		1 10^1	$\pm 1\%$ (F)
赤		2 10^2	$\pm 2\%$ (G)
橙		3 10^3	
黄		4 10^4	
緑		5 10^5	$\pm 0.5\%$ (D)
青		6 10^6	$\pm 0.25\%$ (C)
紫		7 10^7	$\pm 0.1\%$ (B)
灰		8 10^8	$\pm 0.05\%$ (A)
白		9 10^9	
黒		0 10^0	
金		10^{-1}	$\pm 5\%$ (J)
銀		10^{-2}	$\pm 10\%$ (K)

数値の左を十の位、右を一の位とし、位取りを掛けて誤差を足すことで抵抗値を計算する。例の画像を読むと、 $27 \times 10^4 \pm 5\% \Omega$ になる。

コネクタ ジャンパーピン、ジャンパーソケット： 外してセーフモードにするとネットに繋げる時の初期設定になる。プログラムでコンピュータを動かす。2 秒放置するとリセットされる。

リアルタイムクロック： 100 年分のカレンダーが入っている。

コンデンサ： 静電容量。停電しても二カ月ほど電気を供給する。書いてある数値は、103 ならば $10 \times 10^{-3} \text{pF} = 0.01 \mu \text{F}$ となる。下書いてある 50 は、耐圧 50 という意味。

パスコン： 電気をためるコンデンサから唐突に電気の流れが強くなってはいけなないので電気の流れを調整する。

ツェナーダイオード： ダイオードだが、5V 以上逆流を止めると壊れてしまうので、6.8V 以上が来ると通す。

バリスタ：反動体。22V 以上でショートする。雷が来ても壊れないようにする。

ハンダ付けの方法

用意するもの

	ハンダごて：温めて使います。先端の金属部分が熱くなるので、そこにハンダを当てて溶かし使用します。
	ハンダ：鉛とスズを主成分とした合金です。金属同士を接合したり、電子回路で、電子部品をプリント基板に固定するために使われます。
	ニッパー：リード線を切るのに使います。


あとと便利な物

ルーペ：パーツに記載されている文字が読みづらい時に便利です。


軍手：組み立てている途中は、各パーツや基板が熱くなるので素手で持つ際は注意が必要です。

はんだごての使い方

- 1、ハンダごてを温めます。
- 2、各パーツを指定した箇所差し込みます。この時リード線が長い物はリード線を折ります。
- 3、基板のランドにハンダを数秒間当てて温めます。
- 4、ハンダごての先にハンダを当て、1 c m程溶かして流します。
- 5、ハンダが富士山型になったらハンダごてはあてたまま、ハンダを離します。
- 6、ハンダごてを離します。
- 7、ニッパーでリード線の長い部分を切ります。この時リード線が切った拍子に飛ぶことがあるので注意してください。

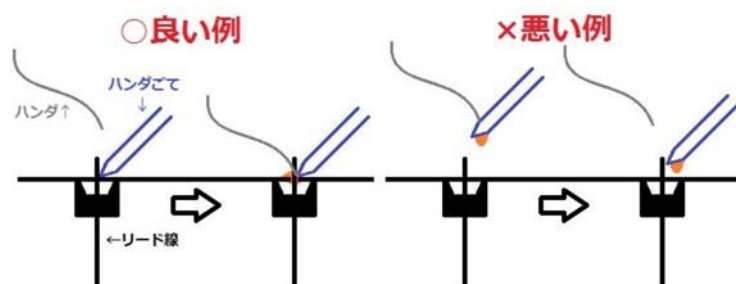

※下の図ではハンダ付けの失敗例を図解しています。このような形状になった場合、上手く付いていないので、修正方法を参照してください。ハンダを取り除けない場合は、ハンダを温めなおして、基板を持ち、冷めないうちに机に縦（平たい面の方ではなく、側面が机に当たる様に）に叩き付けてください。熱したハンダのみ、落ちます。この時、基板を傷つけないようにしてください。

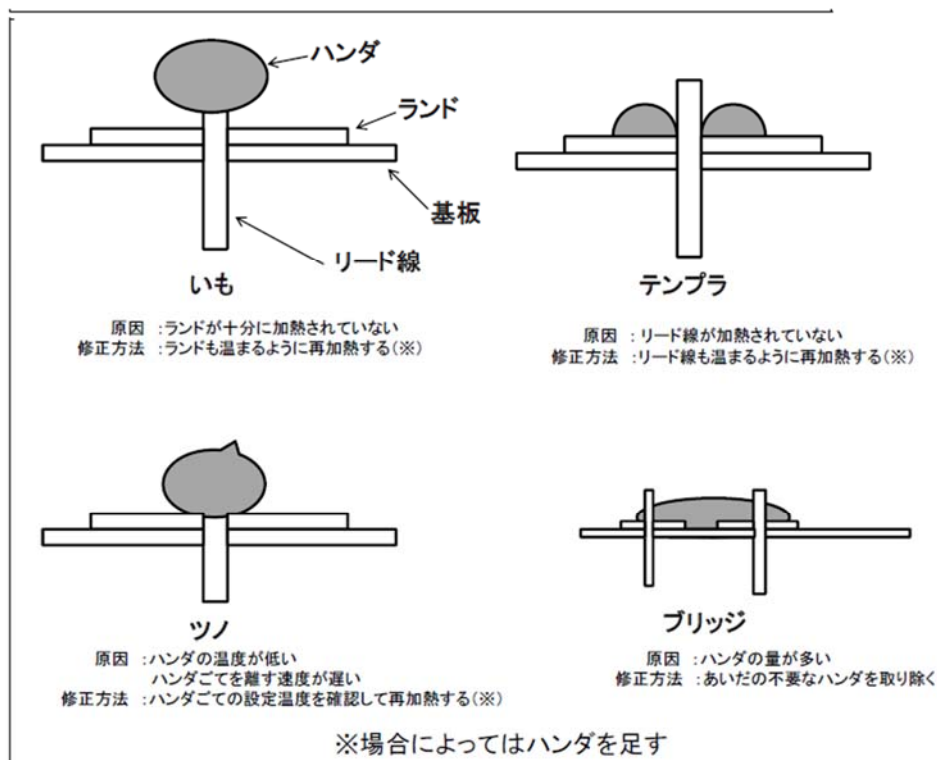

・ Arduino_SNS_IF_K1 基板の組み立て方

取り付ける





※取り付ける順番は、完成形には影響は無いですが、組み立てる際のはんだ付けのしやすさが変わります。基本的に基板の内側にあり、背の低い順に付けるとやりやすいです。基本的には本書の順番通りに取り付けるとやりやすいです。






※ハンダごては 100℃以上なので、火傷に注意してください。ハンダが垂れると危ないので持つ所を必ず上になる様に持ってください。


- 1、②を使い、リアルタイムクロックを作ります。②にある基板にリード線が 4 本ついている物をはんだ付けします。
- 2、③の小袋に入っているこの二つをハンダ付けをせずに差し込み、一つの部品にします。リード線が無い方の金色ではない方に短い方のリード線を差し込んでください。
- 3、以下の表に従って指定した箇所にはんだ付けを行ってください。

※完成形を最後に載せていますので参照してください。

番号	取り付ける箇所の色	基板	注意書き

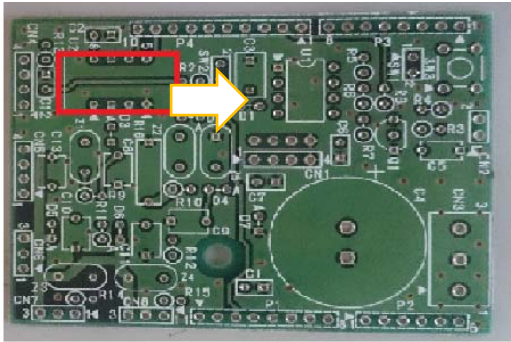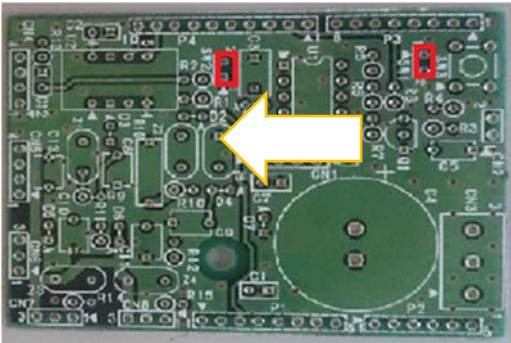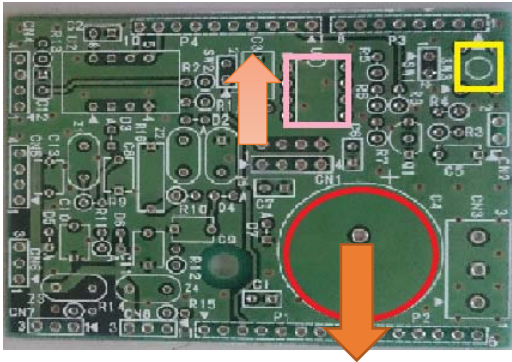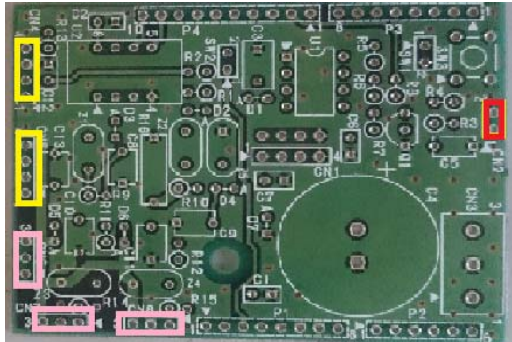②	赤		矢印の場所に金色の丸が三つ来るように基盤をつけます。付け方は、基板と基板を重ねた後、裏返し、はんだ付けを行ってください。
③	赤		金色の筋が途切れている部分が矢印の方向になる様につけてください。
④	赤		矢印の方向にパーツの白い部分が来るように付けてください。
⑤	黄		正方形ではないので形と基板の方向に注意して付けてください。
⑥	ピンク		矢印の方向にへこみが来るように付けてください。
⑦	赤		リード線の短い方が裏面に出る様につけてください。
⑧	黄		
⑨	ピンク		
⑩	赤		

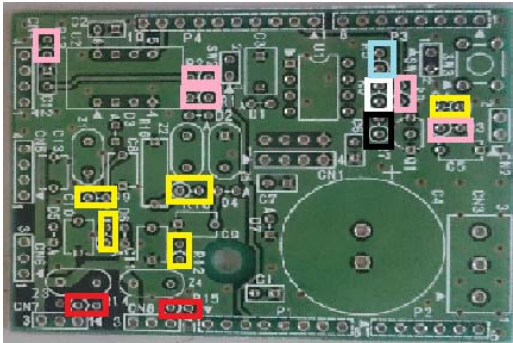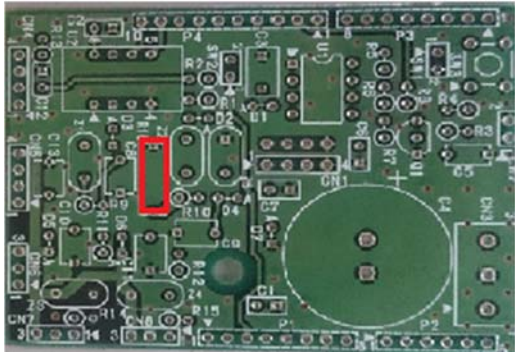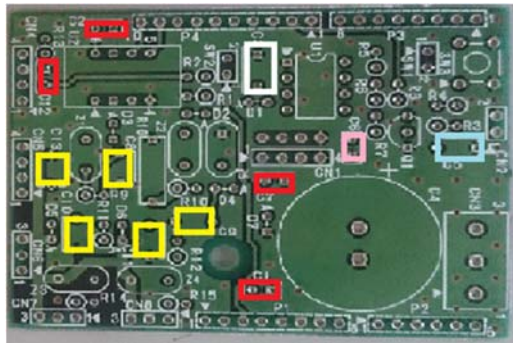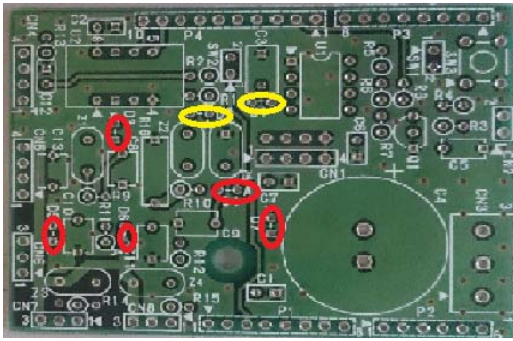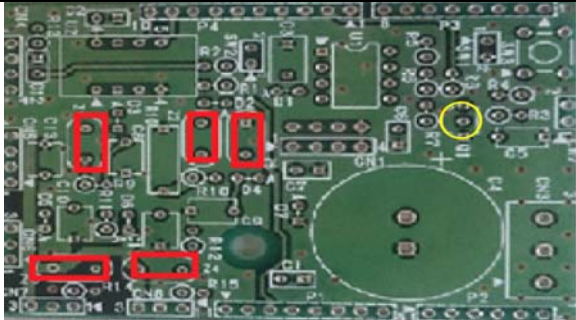⑪	黄		矢印の方向に穴が 3 つ来るように付けてください。
⑫	赤		プリント基板に白で円を描いてある方に玉が来るようにハンダ付けする。また、金、銀色のカラーコードが下になる様にしてください。左上のピンクの R13 は使わないので不要。
⑬	黄		
⑭	ピンク		
⑮	白		
⑯	水色		
⑰	黒		
⑱	赤		横たえる様にハンダ付けしてください。
⑲	赤		数字に注意してください。 左端の赤の C12 は使わないので不要。
⑳	黄		
㉑	水色		
㉒	白		
㉓	ピンク		
㉔	赤		プリント基板に A と書いてある方に玉が来るようにハンダ付けをしてください。元々曲がっているのでそのまま挿せばよいです。
㉕	黄		
㉖	黄		
㉗	赤		

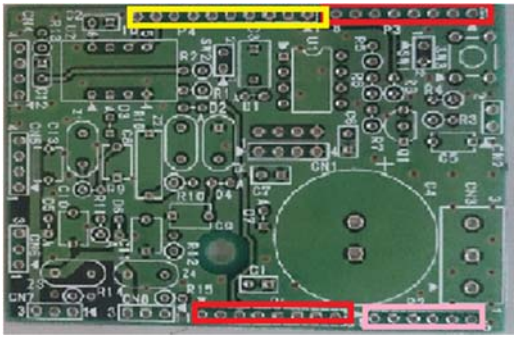⑳	黄		表にリード線の短い方が来るようにハンダ付けしてください。この三つが歪んでいると、他の基盤に差し込みづらいため、まっすぐにゆがまないように気を付けてください。
㉑	赤		
㉒	ピンク		



完成形

UECS 環境計測ノード用のセンサ

・UECS 環境計測ノードに取り付けるセンサのパーツ一覧

以下の表に従って、パーツの種類と数を確認して下さい。

番号	写真	数	品名	備考
①		2	ビニール被覆電線 (赤)	両端のビニールを 1 cm程はがし、ねじる
②		2	ビニール被覆電線 (黒)	両端のビニールを 1 cm程はがし、ねじる
③		1	ビニール被覆電線 (白)	両端のビニールを 1 cm程はがし、ねじる
④		1	2 心シールド線(黒)	日射センサやサーミ スタの延長に適宜使 います。
⑤		1	フラットケーブル (灰)	必要な本数(今回は 4 本)に分けておきます
⑥		1	CO ₂ センサ (S300G-5V-13PiN V1.0(2014 03 03)) センサ購入時に 0～ 2000ppm でアナロ グ出力+0.5～4.5V D.C.の仕様で注文す る。	事前に、CO ₂ 校正機 で校正しておきま す。

⑦		1	日射センサ オプトサプライ太陽 電池の型式: OPL20A25101 (2.5V 250mA)を使用。	太陽電池
⑧		2	サーミスタ (103AT-石塚電子)	
⑨		1	LCD 16 文字×2 行キ ット AE-AQM1602A(KIT)	秋月電子 K-08896
⑩		2	コネクタピンソケッ ト	
⑪		3	コネクタピンソケッ ト	
⑫		1	コネクタピン	
⑬	  表 裏	1	SHT31 温湿度センサ キット	秋月電子 K-12125 裏面に半田付けする こと

※電線, コネクタピンソケットおよびコネクタピンはハンダでコーティング(ハンダめっき)しておくと、ハンダ付けがしやすいです。

各センサの組み立て方


基盤に取り付ける前に、センサを組み立てておく必要があります。

CO₂ センサ

使用する部品：①,②,③,⑥,⑩をそれぞれ1つずつ

①は赤色の矢印 (P.4 +5V)、②は黒色の矢印(P.3 GND)、③は灰色の矢印(P.1 AOUT)に差し込み、ハンダ付けする。

⑩のピンを自分の方に向け、右から順に赤色、白色、黒色の電線をハンダ付けする。

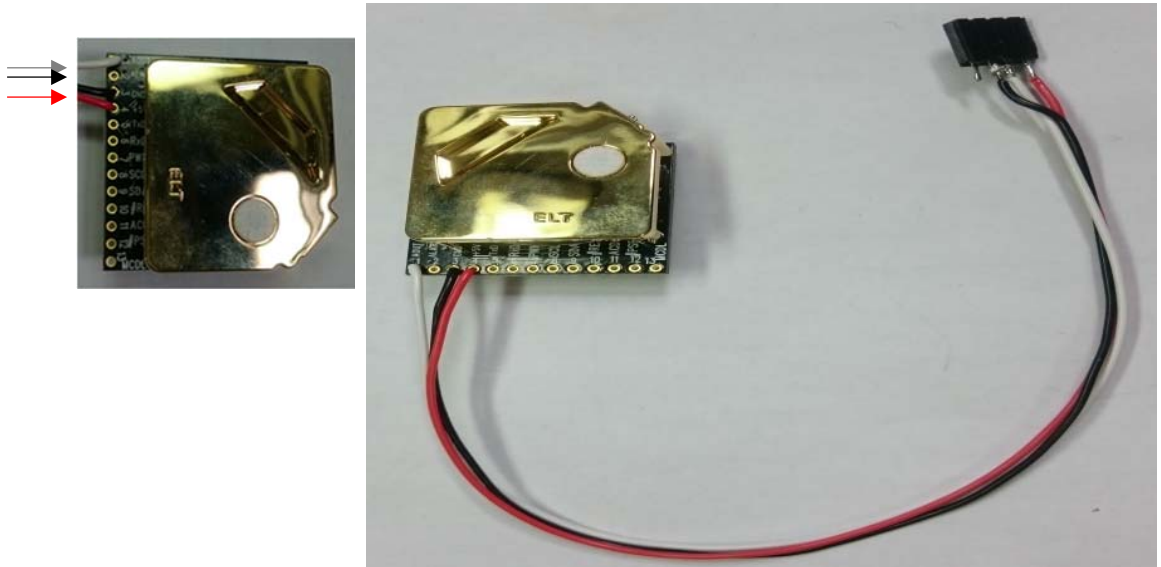


日射センサ

使用する部品：①,②,⑦,⑪をそれぞれ1つずつ

①は赤色の矢印、②は黒色の矢印にハンダ付けする。

⑪のピンを自分の方に向け、右から順に赤色、黒色の電線をハンダ付けする。

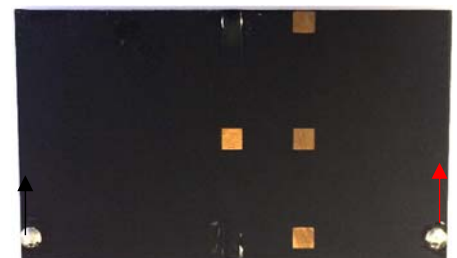


LCD 16 文字×2 行


使用する部品：⑨,のキットを1つ

【⑤の組み立て方】

コネクタ基盤ヘッダーの短い方のリード線を変換基盤の「+V, SCL, SDA, GND」と書いている方から差し込み、ハンダ付けする。パネルの9本のリード線が変換基盤の「1, 9」と書いている方から出るよう、図の向きで下から差し込み、ハンダ付けし、余分なリード線を切る。

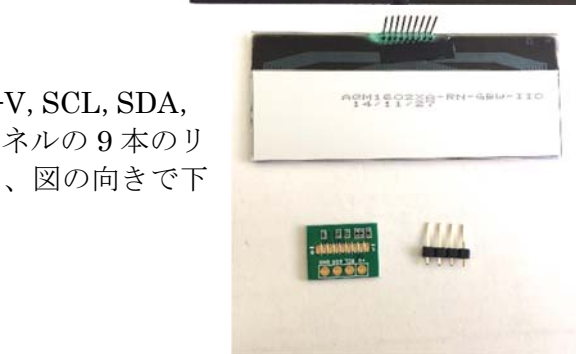

↑キット内容

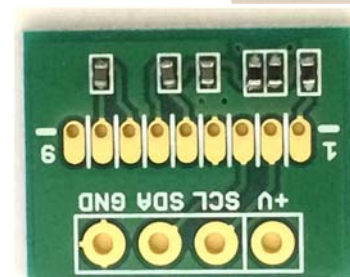


←変換基板

上の写真が組み立てた状態


LCD 16 文字×2 行用ケーブルの製作と接続

使用する部品：⑤,⑩,⑫をそれぞれ 1 つずつ

フラットケーブルを 4 本に割き、写真のようにコネクタピンとピンソケットに半田付け。長さは 15cm 以下が推奨(通信エラー防止のため)。

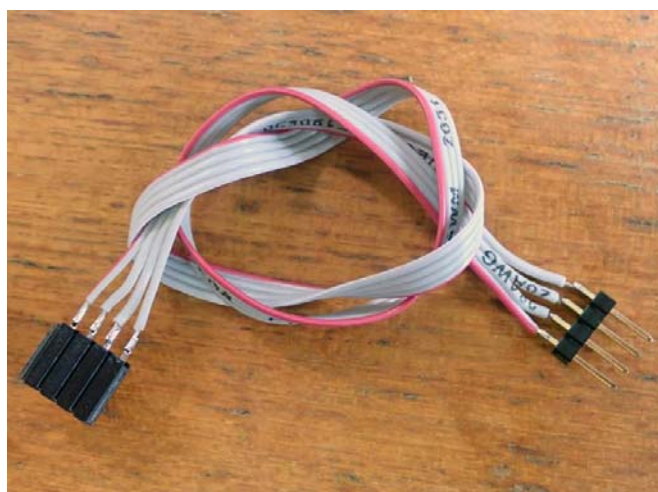

ケーブルの完成写真

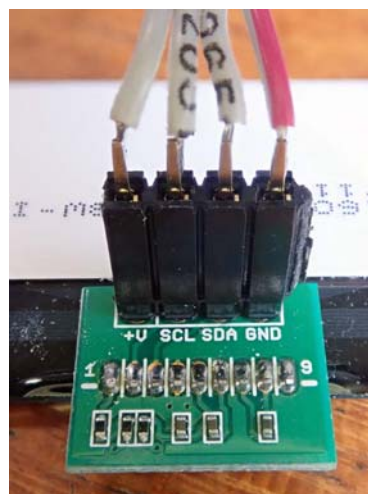

LCD との接続

サーミスタ

【外気温用】【地温用】2 個


使用する部品：⑧,⑪をそれぞれ 2 つずつ

⑧を⑪にハンダ付けする。極性が無いのでどちらでもよい。一番端の 1 本のピンは延長するときのシールド外皮の端子なので、使わないときは空けておく。外気温等を図るためには、2 芯のケーブルで延長する。十分太い線を使えば、20～30 m 以上延長できる。2 芯シールド線を使えばなお良い。

SHT31 温湿度センサキットの配線

使用する部品：⑤、⑫、⑬をそれぞれ 1 つずつ

フラットケーブルを 4 本に割き、写真のように SHT31 基板の裏側に半田付け。SDA と SCL の結線がクロスになることに注意する。長さは 15cm 以下が推奨(通信エラー防止のため)。ケーブルの反対側にコネクタピンを半田付けして完成

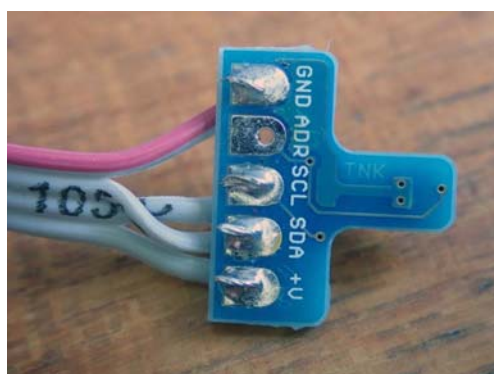

SHT31 温湿度センサへの接続




SHT31 温湿度センサの配線完成

各センサの基板への取り付け

写真のように取り付けます。

表と図を参考にして、取り付けてください。

※フラットケーブルは、液晶パネルがスーパーキャパシタの方を向くように差し込んで下さい。

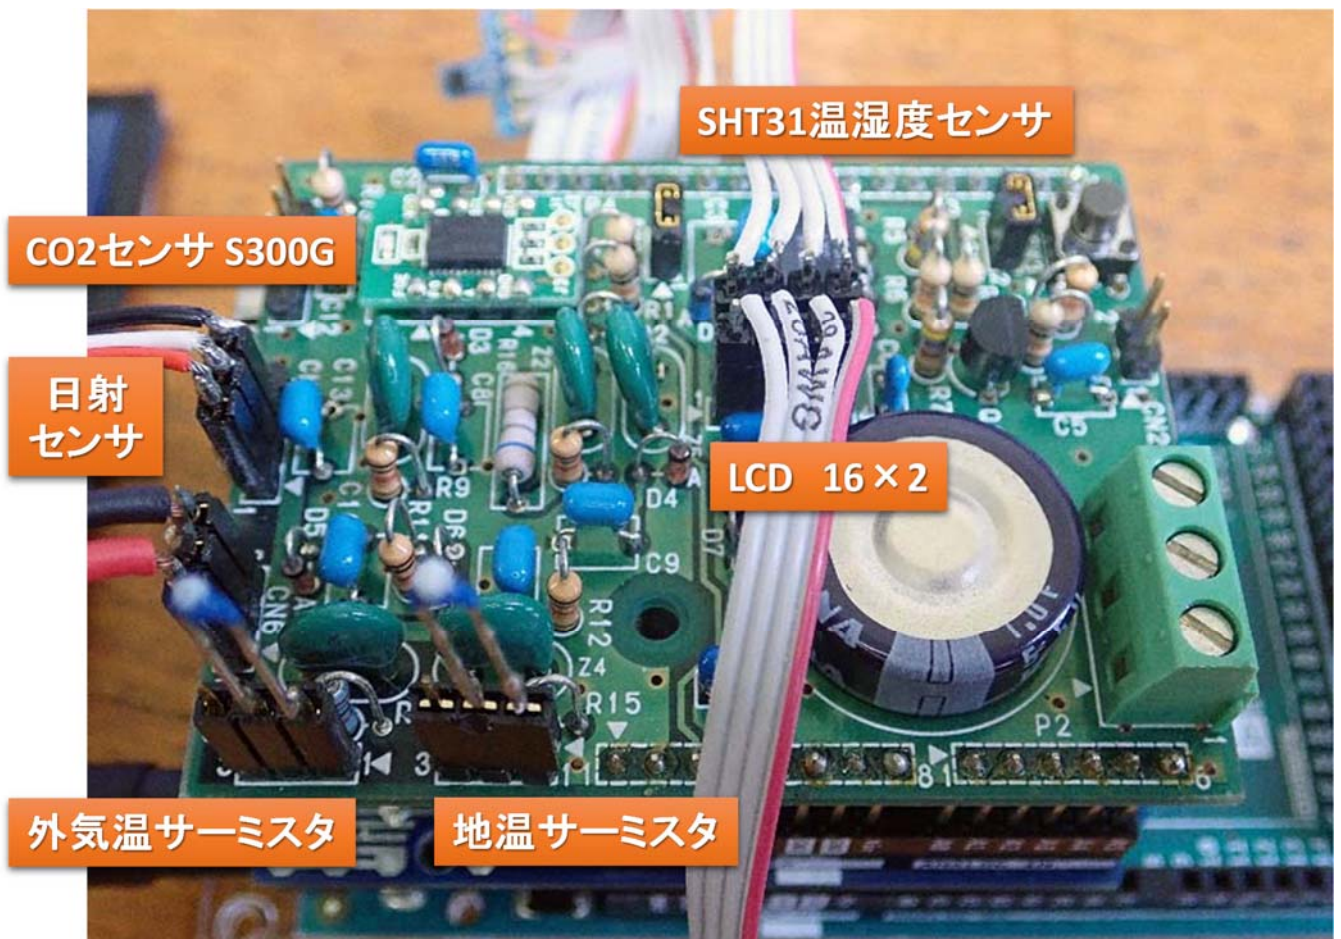

基板へのセンサ取り付け状態（CO₂と日射センサは基板の印刷の1番が赤線になります）


プログラムの書き込みと動作テスト

コンピュータ基板 Arduino MEGA 2560 と Arduino Ethernet Shield 2 を用意します。プログラミン議するためのソフト Arduino IDE を <https://www.arduino.cc/en/Main/Software> からダウンロードし、パソコンにインストールします。

次に、必要なライブラリ、UARDECS を <https://uecs.org/arduino/uardecs.html> からダウンロードし、説明書に従って、Arduino IDE に設定します。


そして、この低コスト気象計測ノードのプログラを、<https://smart.uecs.org/tools.html#hw2> からダウンロードします。プログラム名は、LU-ENVMEAS-5.ino です。プログラム(r スケッチ)を Arduino IDE で開き、使う Arduino Ethernet Shield 2 基板の裏面に記載の mac アドレスにプログラムを書き換えます。

USB の電源容量やウォッチドッグタイマの動作でエラーになるのを防ぐため、プログラムの書き込みは、Arduino MEGA 2560 基板だけに行ってください。無事に書き込めたら、全ての基板とセンサを接続し電源を供給すると、正しく制作できていれば液晶画面に表示がでます(下の写真)。あとは、UARDECS の説明にしたがい、セーフモードで IP アドレス等を設定し、時刻などを設定します。

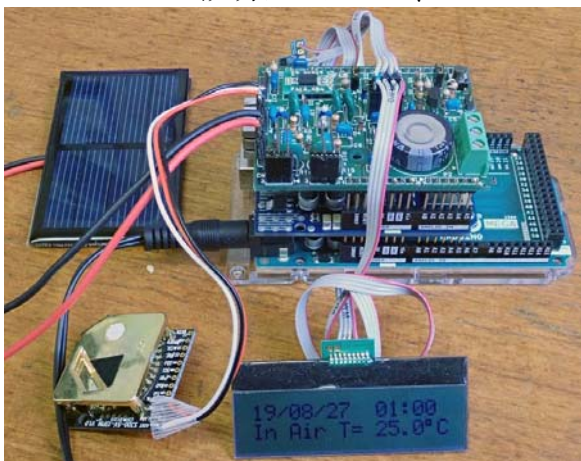

低コスト UECS 気象計測ノードの完成

動作が確認できましたら、これをケースに入れば完成です。温湿度計測用の通風計測筒を用意すれば、より正確な測定ができます。下に参考として図解します。CO₂センサは通風計測筒に入れず、ケースに穴を数個空けて設置します。そうしないと、センサが汚れやすくなり、寿命が短くなってしまいます。

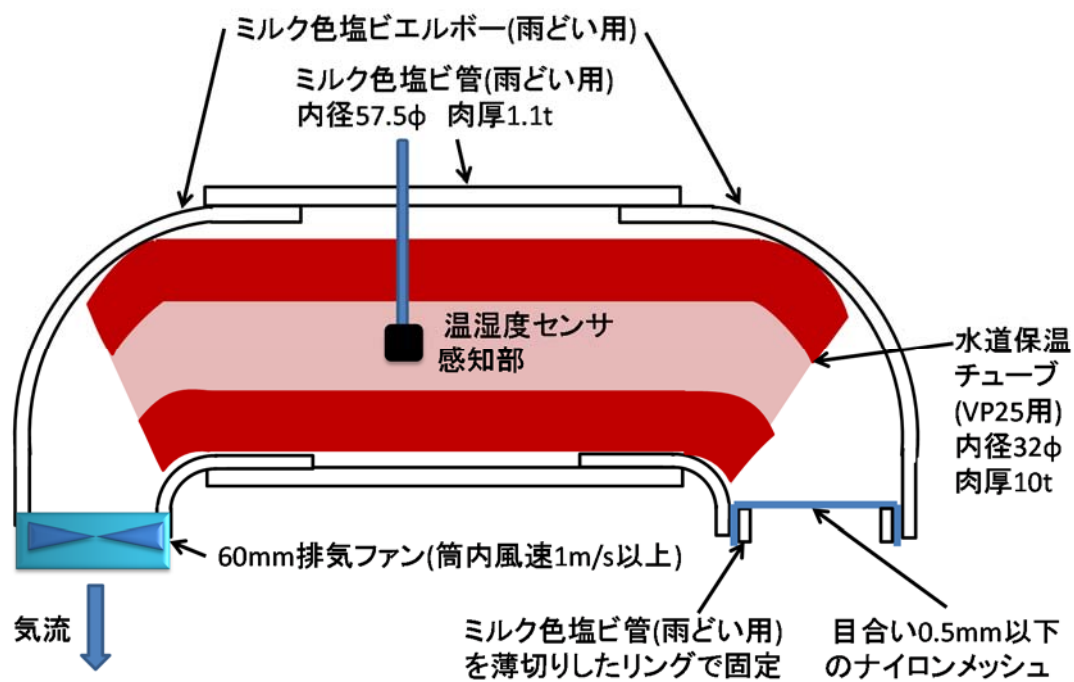

温湿度計測用の計測筒の一例

ケースに入れた完成例を下記に示します。



ケースに入れた完成例